



PRZEBICIE wykonać 7szt.

Przekrój ściany:

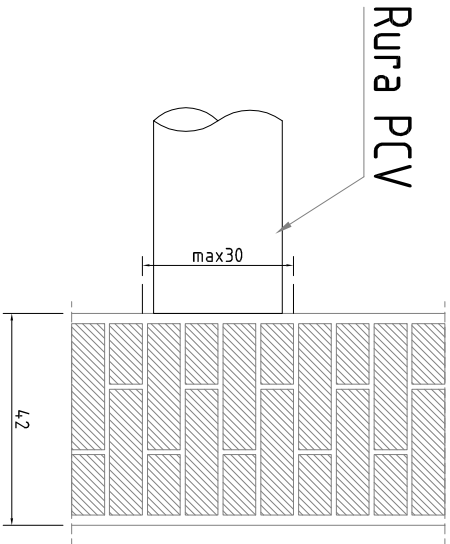


Przebiecie Etap I

Podciąć cegłę
Obkuć tynk
Osadzić ceownik

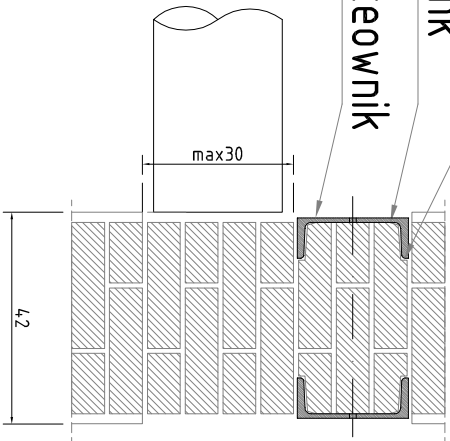


Przebiecie Etap II

wykonać otwór
osadzić ściąg

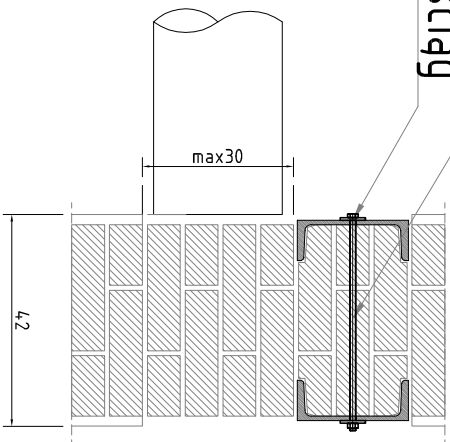


Przebiecie Etap III

wykuć otwór
przepuścić rurę

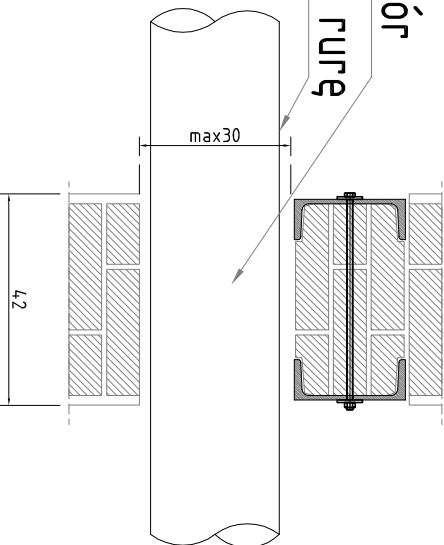


Przebiecie Etap IV

uzupełnić tynk
uszczelnić przepust

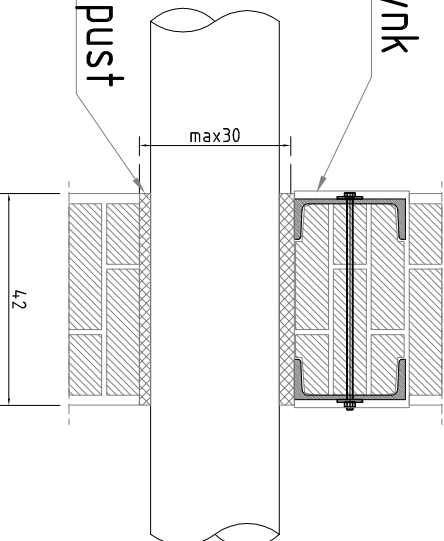

Widok:

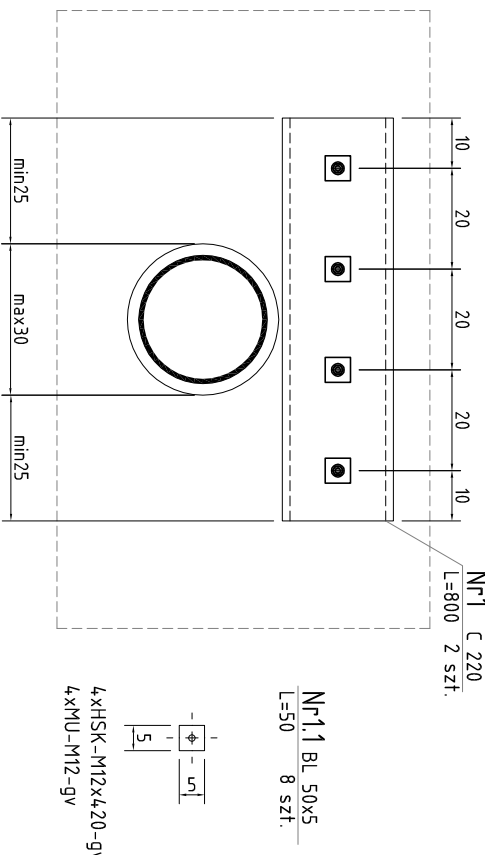

- Ceowniki oraz ściąg osadzić na zaprawie montażowej.
- Ceownik zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie.
- Ilości akcesoriów na jedno przebicie.
- Otwory poniżej 120mm średnicy nie wymagają wzmocnień.